


Splošni opis poškodb:

- Leseni elementi (okrasni elementi v območju napušča, okrasni elementi zaključkov plošč teras, polnila lesenih ograj in podobno) so dotrajani in na posameznih mestih odpadeni.
Zaradi dotrajanosti predstavljajo nevarnost nadaljnega odpadanja (po celotnem obodu objekta)
- Poleg vrisanih mest zamenjave fasadne opeke se pojavljajo še mesta, kjer so bile zamenjane posamezne fasadne opeke.
- Poleg vrisanih mest manjkajoče ali globinsko poškodovane fasadne opeke se pojavljajo še mesta kjer manjkajo ali so poškodovane posamezne fasadne opeke.
- Na fasadi se pojavljajo mesta, kjer so počene posamezne fasadne opeke.

- a -Naknadna pozidava poškodovanih mest z opeko in malto podobne kvalitete, kot je bila osnovna pozidava
- b -Naknadna pozidava poškodovanih mest z opeko in malto slabše kvalitete, kot je bila osnovna pozidava
- c -Manjkajoča fasadna opeka ali močno poškodovana
- 1 -Horizontalna razpoka na konzolni plošči, t=do 1.5mm (razslojenost)
- 2 -Počen delovni stik
- 3 -Propadanje opečnega dela stolpiča
- 4 -Mrežaste razpoke po celi steni (močnejše so vrisane)
- 5 -Manjka betonska "kapa" dimnika;
opeke pod manjkajočo kapo so razmaknjene

6 -Dotrajano in delno porušeno ostrešje v območju napušča.
-Obstoja nevarnost odpadanja manjših kosov, lahko pa tudi porušitev večjih območij ostrešja

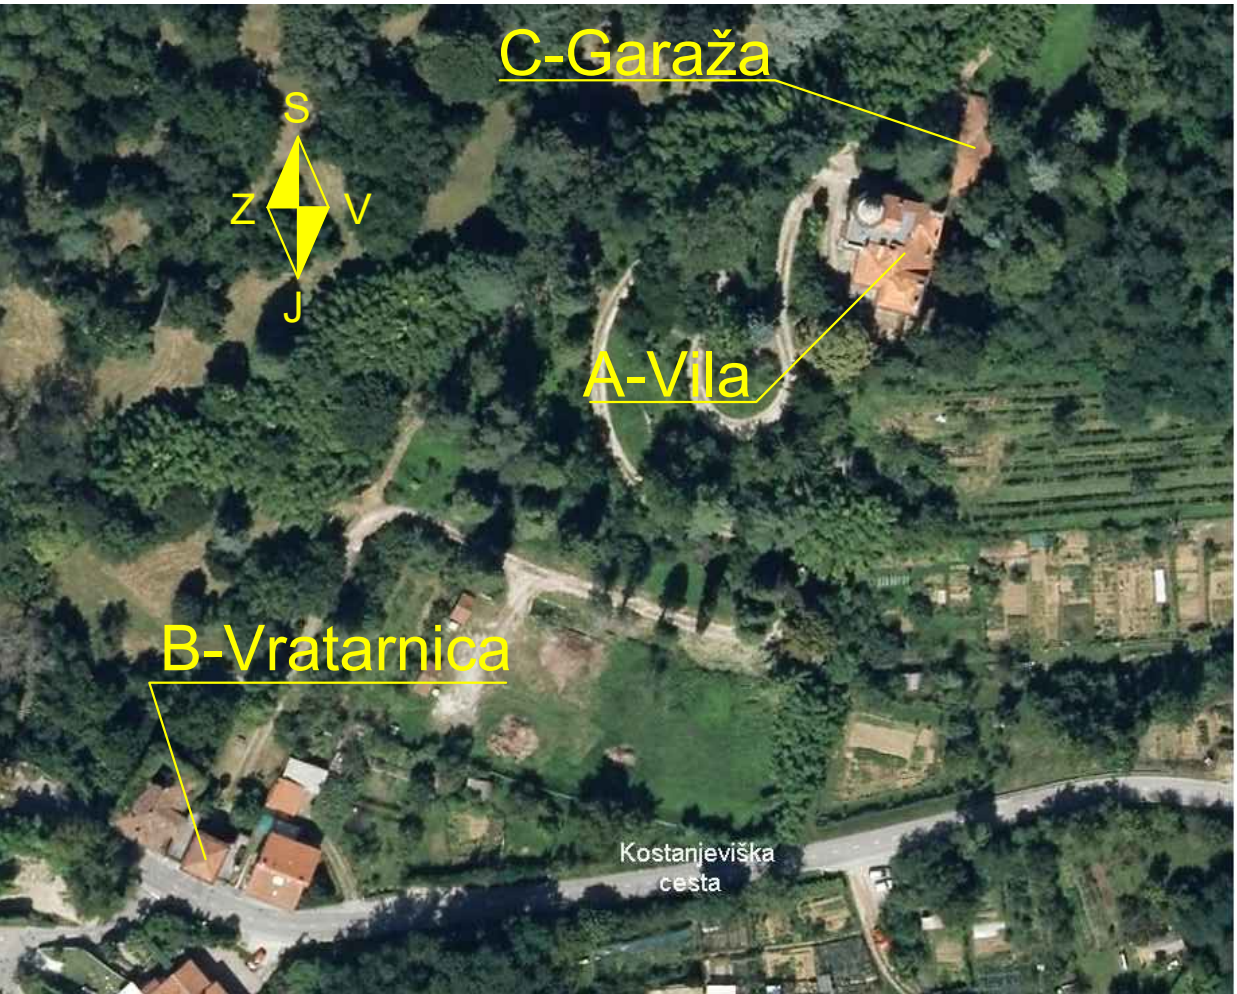

Objekt A - vila
Kataster poškodb
Vzhodna fasada